



Trasmettitore di livello continuo per liquidi isolanti, serie 445

MANUALE DI ISTRUZIONI - Italiano

Grazie per aver acquistato un trasmettitore di livello continuo serie 445.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale, prima dell'uso, e di conservarlo per futura consultazione.

1 – Descrizione

I dispositivi delle serie 445 sono trasmettitori continui di livello capacitivi, per liquidi isolanti. Non possono essere impiegati con liquidi infiammabili. Possono essere usati con gasolio a temperatura $<55^{\circ}\text{C}$. Meccanicamente compatti, hanno un collegamento elettrico a 2 fili.

2 – Caratteristiche tecniche

- dimensioni in mm:

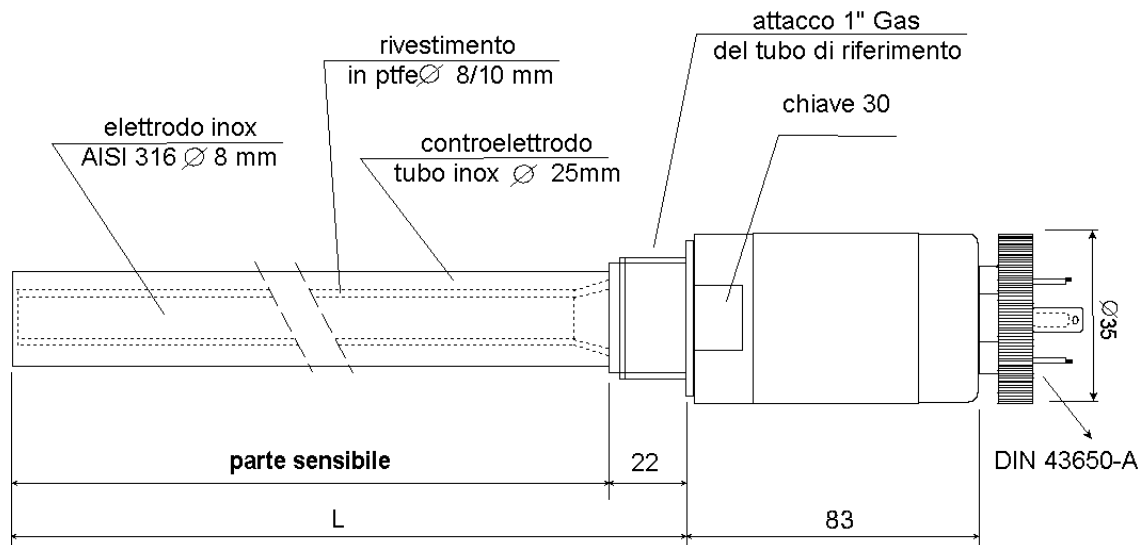


Fig.1

- alimentazione standard : $12 \div 30\text{V d.c.}$ in funzione alla resistenza di carico (vedere Fig. 2)
- alimentazione applicazioni speciali : $15 \div 30\text{V d.c.}$ in funzione alla resistenza di carico (vedere Fig. 2)
- uscita $4 \div 20\text{ mA}$ su R_{max} in funzione alla tensione di alimentazione (vedere Fig. 2)

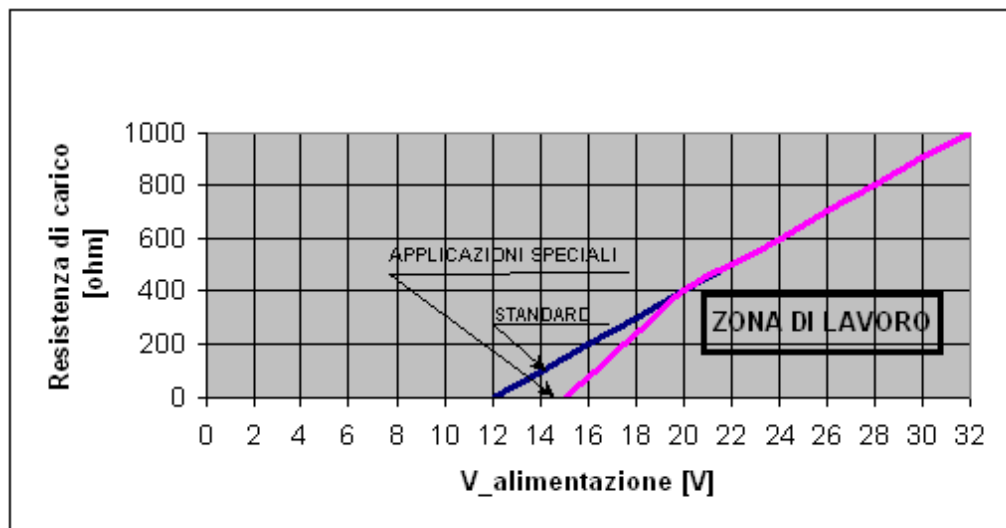


Fig.2

- assorbimento: 1 VA
- attacco: 1" gas tramite il tubo di riferimento
- connessione: DIN 43650A
- peso: 1200 g [per $L = 1000\text{ mm}$]
- grado di protezione: IP65
- protetto contro inversione alimentazione
- rivestimento antenna in teflon alimentare (opzionale a richiesta)
- corpo in acciaio inox
- pressione $\leq 25\text{ bar}$
- temperatura max : 120°C



445_man Rev. 2 del 16.02.26

- precisione: $< 0.5\%$ del f. scala dopo la taratura
- tappo : assente (a richiesta: 15mm sul fondo, non sensibile)
- funzionamento:

una volta che il trasmettitore è stato collegato elettricamente e tarato, genera un segnale analogico $4 \div 20$ mA, proporzionale al livello del materiale da misurare.

3 – Installazione e uso

3.1 - Montaggio meccanico

- Posizionare il dispositivo in base allo schema seguente:

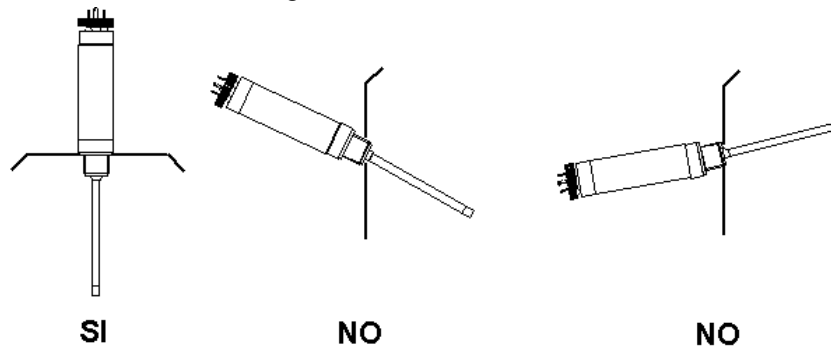


Fig.3

- Montare la sonda nel serbatoio in posizione verticale in modo tale da non venire a contatto con le pareti. Il massimo livello di misura deve corrispondere approssimativamente al 95% di copertura della sonda. Il minimo livello deve corrispondere approssimativamente al 5% di copertura della sonda.

3.2 - Collegamento elettrico

- **Prima di alimentare il dispositivo, verificare che la tensione di alimentazione sia pari a 24 V d.c. entro $-10\% \div +10\%$.**
- Collegare il trasmettitore all'alimentatore, in base allo schema seguente (configurazione a 2 fili).

La massa del serbatoio non è necessaria, in quanto è presente il tubo di riferimento che funge già da massa per il sensore. Per maggior sicurezza, collegare comunque sempre elettricamente il serbatoio metallico al morsetto GND del trasmettitore.

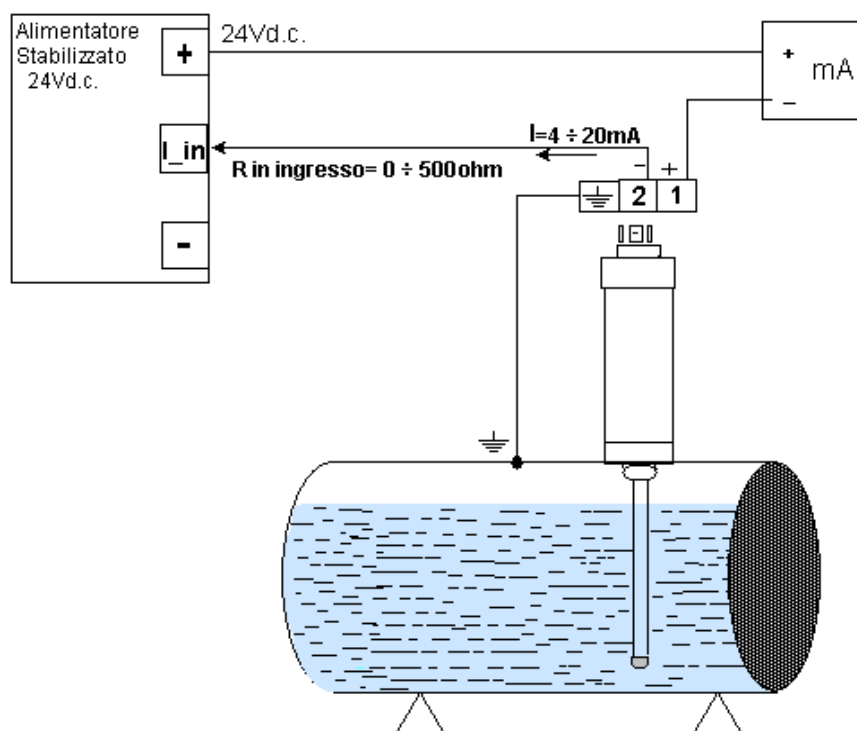


Fig.4

Se si vuole misurare la corrente in uscita inserire un milliamperometro ($0 \div 24$ mA d.c.) in serie a uno qualsiasi dei due fili di collegamento. (Fig.4)



3.3 - Taratura

ATTENZIONE: durante i test o la taratura, **NON TOCCARE** con le mani oppure con oggetti diversi dal materiale da controllare la parte sensibile, ma impugnare il trasmettitore sul corpo che contiene la parte elettronica.

La taratura deve essere effettuata con un multimetro digitale.

- **Svitare la ghiera della basetta e solo dopo svitare il coperchio del trasmettitore per evitare di arrotolare troppo i fili all'interno**, apparirà una schedina elettronica verticale con 2 trimmer di regolazione, e un led di segnalazione, come dal seguente schema.

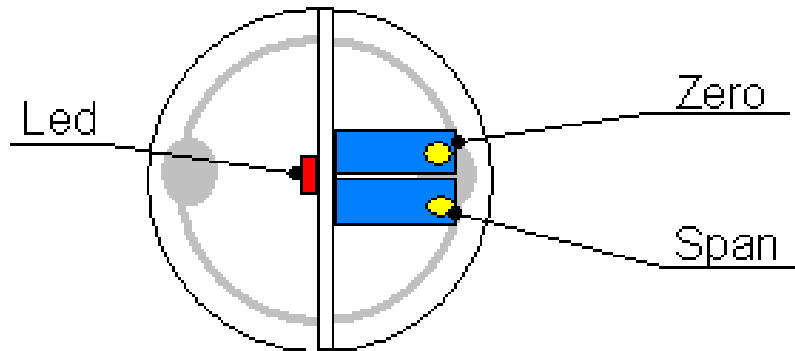


Fig.5

- Si colleghi il multimetro come misuratore di corrente, in serie a uno dei due fili di collegamento.
 - Portare il livello del materiale da controllare al minimo desiderato: l'antenna dovrebbe essere coperta sul fondo per almeno 1,5 cm.
 - Ruotare il trimmer ZERO lentamente, finché la corrente letta dal multimetro si porta a 4 mA (a questo valore il led rosso sarà poco luminoso).
 - Portare il livello del materiale da controllare al massimo desiderato: l'antenna dovrebbe essere scoperta alla cima per almeno 1 cm.
 - Ruotare il trimmer SPAN lentamente, finché la corrente letta dal multimetro si porta a 20 mA (a questo valore il led rosso avrà il massimo della luminosità).
- A taratura ultimata, la dipendenza della corrente di uscita dall'altezza del livello del materiale è data dal seguente grafico.

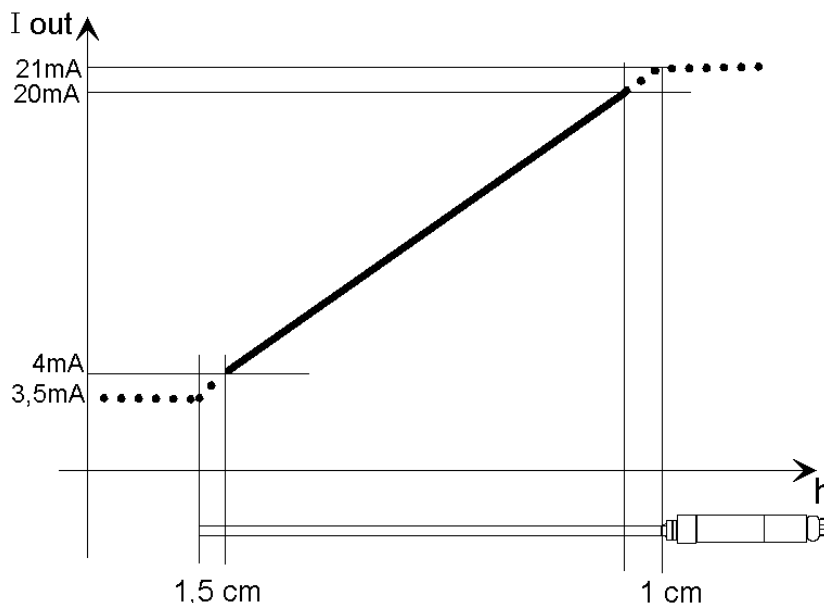


Fig.6



4 – Note e ricerca guasti

- NB: Non toccare la parte sensibile con le mani oppure con oggetti diversi dal materiale da controllare.
- Il cavo di collegamento deve avere una sezione che dipende dalla lunghezza: fino a 100 m, 0.5mm²; fino a 500 m, 1mm²; fino a 1km, 1.5mm² [la resistenza di ogni filo deve sempre essere inferiore a 15Ω].
- Il sistema di collegamento è a 2 fili.
- Se il led lampeggia: o l'alimentazione è troppo bassa o la resistenza di carico è troppo alta (vedi Fig. 2).
- In caso di rottura di un filo, o per guasto, la corrente di uscita è di 0 mA, consentendo una diagnostica elementare del trasmettitore.
- Nel caso di materiali liquidi isolanti con probabile acqua sul fondo, il sensore deve essere rivestito in PTFE con anche il tappo, altrimenti la corrente di uscita può arrivare al valore massimo superando i 20 mA, consentendo una diagnostica elementare del trasmettitore. La parte elettronica non si guasta, ma il sensore non funzionerebbe correttamente.
- Nel caso di funzionamento irregolare, controllare i collegamenti di alimentazione e di terra; qualora ci fosse un utilizzatore del segnale 4÷20 mA scollegare l'uscita dell'utilizzatore dal trasmettitore e sostituirla provvisoriamente con una resistenza da 500Ω – 1/4W verificare che la tensione letta in parallelo a detta resistenza vari da 2V a 10V, in funzione del livello del materiale che copre la sonda. Qualora si disponesse di un buon milliamperometro digitale, si può effettuare la misura direttamente in corrente, 4 ÷ 20 mA.